

REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORAS

**Ruc:** 1758663619001

Dirección: Ramiro Almeida N55B OE10-285, La pulida, Quito

Cdla Urbanor Mz 149 Sl 12, Guayaquil

Teléfono: 097 9082698 / 096 2650742 / 04 5032756

**Correo:** soporte@artitel.net



MODELO:	TYPE-Q101-VS			
MARCA:	SUMITOMO			
SERIAL:	_ 024938305001			
VERSION:	1.13			
DESCRIPCION:	FUSIONADORA			
Nº REF.:	202121609-5			

SUMITOMO



El uso de diversos instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes. Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares establecidos por SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD

echwin

Los procedimientos realizados en las pruebas de desempeño nos permitieron obtener resultados positivos en el diagnóstico, ajuste y calibración del equipo. Todo enmarcado en las especificaciones exigidas por cada fabricante.

### **EQUIPOS UTILIZADOS:**

MODELO	DESCRIPCION	N/SERIE	FECHA CALIBRA	
GREEN LEE930XC-30F.	OTDR SC UPC 1310-1550-1625	301077	21/01/2021	
FHP2A04	POWER METER SM UPC	E203P13754	21/01/2021	
FHS2D02F	FUENTE DE LUZ SC UPC	E204S04224	21/01/2021	
CONNECTION COT-5021	BOBINA DE LANZAMIENTO 1KM SC UPC	N/A	N/A	
	ILSIN ECH			


### **DATOS DE CALIBRACION:**

EQUIPO:	FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA	FECHA:	16/09/2021
MARCA:	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD	N° CERTIFICADO:	202121609-5
MODELO:	TYPE-Q101-VS	SERIAL:	024938305001
CLIENTE:	SRANITICORP S.A	VERSION SOFTWARE:	1.13

La fecha de calibración y emisión de este certificado es 16 de agosto del 2021



Se procedió a revisar la maquina físicamente y se verifico la existencia de las siguientes anomalías.

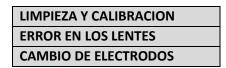

Una vez efectuada la revisión se evidencio que no tiene problemas, tanto en su forma física como a nivel de software y ejecución del mismo. La máquina requiere una calibración general, se comprueba que el equipo requiere cambio de electrodos, debido a que los que actualmente tiene instalada han sufrido un excesivo desgaste (Ver Img 1), y por último se constató que la maquina requiere un ajuste en los lentes de ambas cámaras (X/Y) (Ver Img 2). Es necesario indicar que los elementos restantes de la fusionadora están totalmente operativos.



# **DETALLE TECNICO:**

Ya inspeccionada la maquina se procede a cambiar los electrodos, se estabilizan y calibran (*Ver Img 3*), luego se realiza la limpieza de; cámaras, motores, leds y holders, quedando totalmente operativo. Obteniendo los siguientes resultados de empalme.



Img 3



SM

PROGRAMA:	PERDIDA:	TEMPERATURA:	ERATURA: 26° FIBRA INSPECIONADA: SM		FIBRA INSPECIONADA:		
SM	0.02	PERDIDA SM:	0.02	ELECTRODOS:	<b>✓</b>	HOLDERS:	✓
SM	0.03	PERDIDA MM:	-	CAMARAS:	✓	LEDS:	✓
SM	0.02						



0.02













Img 4 Resultados de empalmes



PERDIDA ESTIMADA	PERDIDA MEDIDA	POTENCIA FUENTE	MEDICIÓN	PERDIDA
FUSIONADORA	OTDR	DE LUZ	POWERMETER	RELATIVA
0.02 dB	0.16 dBm	-05 dBm	-05.28 dBm	0.28 dBm
0.03 dB	0.25 dBm	-05 dBm	-05.39 dBm	0.29 dBm
0.02 dB	0.09 dBm	-05 dBm	-05.33 dBm	0.33 dBm
0.02 dB	0.11 dBm	-05 dBm	-05.25 dBm	0.25 dBm
0.02 dB	0.18dBm	-05 dBm	-05.32 dBm	0.32 dBm

Fibra medida: SM G652D

# **ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO:**











## **RECOMENDACION Y CONCLUSION TECNICA:**

- Se recomienda exponer la maquina a ambientes húmedos o a aquellos ambientes donde haya condensación. Se sugiere no usar la maquina si está lloviendo, con esto se evita que los componentes electrónicos sufran algún daño.
- Se recomienda limpiar el Cleavver con alcohol cada vez que se vaya a realizar alguna fusión, antes y después de hacerlo, así se evita la presencia de óxido en él mismo.
- Se concluye que la FUSIONADORA SUMITOMO TYPE-Q101-VS quedo totalmente operativa y calibrada a la fecha de emisión de este certificado.
- El horno funciona correctamente.
- La batería funciona correctamente.



### **VERIFICADO POR:**



Distribución de equipos para fibra óptica Mantenimiento de fusionadoras



Ilber Rodriguez

Ing.Telecomunicaciones Senescyt:862215491

www.artitel.net